

Внимание пользователей блока ротации SBR02 с прошивкой 13 версии!!!

Прошивка блока ротации версии 13 содержит ошибку, приводящую к сбросу времени установленного на контроллере при перезагрузке и невозможности дальнейшего обновления прошивок (блока ротации и загрузчика) стандартными способами. Обновление прошивки возможно только из режиме загрузчика с помощью USB флешки.

Инструкция обновления прошивки блока ротации в режиме загрузчика

1. Перевести блок ротации в режим загрузчика, для этого: отключите питание блока ротации, нажмите на энкодер (черная шайба), не отпуская энкодер, включите питание и удерживайте энкодер в течение 5 секунд.
2. Скопируйте на USB флешку последнюю версию прошивки блока ротации.

Внимание! Файловая система на USB флешке должна быть FAT32.

3. Подключите USB флешку к блоку ротации и выберите пункт «Прошить блок ротации». Дождитесь окончания обновления прошивки.